

## Kurzgutachten Laborprüfung

<b>Auftraggeber</b> Pfefferminzia Versicherung	<b>Sachverständiger</b> Max Prüfling
<b>Schadennummer VU</b> 12345-567	<b>Auftragsnummer faircheck</b> 54321/2008

<b>Versicherungsnehmer</b>			
Name	Max Mustermann		
Straße	Musterstr. 36		
Ort	12345 Musterstadt		
Telefon		Mobil	

Anzahl beschädigter Geräte	1
Schadentag lt. Meldung	12.01.2008
Schadenursache	Sturz
Eingang Gerät im Labor	08.02.2008
Ausführender SV	Max Prüfling

Der Schaden ist nachvollziehbar	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Sonstiges (s. Schriftteil)
---------------------------------	--	-----------------------------	---

Beschädigtes Gerät 1	Laptop Toshiba Satellite M40X-295
Plausibel	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Begründung	Siehe Schriftteil
Modell / Type	PSM4XE-035021GR
Seriennummer	85229813K
Baujahr	2005
Zeitwert	€ 316,45
Wiederbeschaffungswert	€ 899,00
Geschätzte Reparaturkosten	Hierzu kann keine Aussage getroffen werden.

Alle Zeitwertberechnungen anlehnend an die Empfehlungen des Bundesfachverbandes Elektronik und EDV öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger e.V. Weitere Anlagengüter wurden zum Teil ergänzend hinzugefügt.

Alle ermittelten Werte sind Bruttowerte (inkl. gesetzl. MWSt) und beinhalten auch eventuelle Montage-/ Installationskosten.

Eine Besichtigung vor Ort wird empfohlen	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
--	--	-----------------------------

### Begründung:

Das uns zur Überprüfung vorliegende Laptop Toshiba Satellite M40X-295 zeigt eine Teilfunktion auf. Nach der Inbetriebnahme leuchtet die Spannungsversorgungsanzeige auf. Bei Betätigung der Power-Taste erfolgt keine Abarbeitung der Bootroutine und das Betriebssystem wird nicht gestartet, das Display bleibt dunkel.

Die Arretierungsflasche des Tastaturanschlusskabels ist defekt, wodurch es zu Befestigungs- und Kontaktproblemen der Tastatur kommt. Dieses Fehlerbild resultiert keinesfalls aus einem Sturzschaden.

Typische Anzeichen für einen Sturzschaden, wie verformte oder gerissenen Gehäuseteile bzw. Absplitterungen im Innern oder ein zerstörtes Display, sind nicht ersichtlich. Am Laptopdeckel sind einige leichte Kratzspuren vorhanden.

Unter Berücksichtigung des Sachverhaltes und des uns vorliegenden Schadenbildes ist eine Beschädigung infolge **Sturz als Schadenursache** für uns **nicht nachvollziehbar** und **nicht plausibel**.

**Besonderheiten / Sonstige Hinweise:**

Das Laptop war am **18.01.2008** noch in Betrieb, angegebenes Schadendatum ist der **12.01.2008**.

**Abspraken/ Zusagen/ Erläuterungen mit VN/AST:**

keine

Musterstadt , den 09.02.2008

Max Prüfling  
Sachverständiger

Bericht freigegeben von: \_\_\_\_\_ (Chef-Sachverständiger)

Fotos als Anlagen

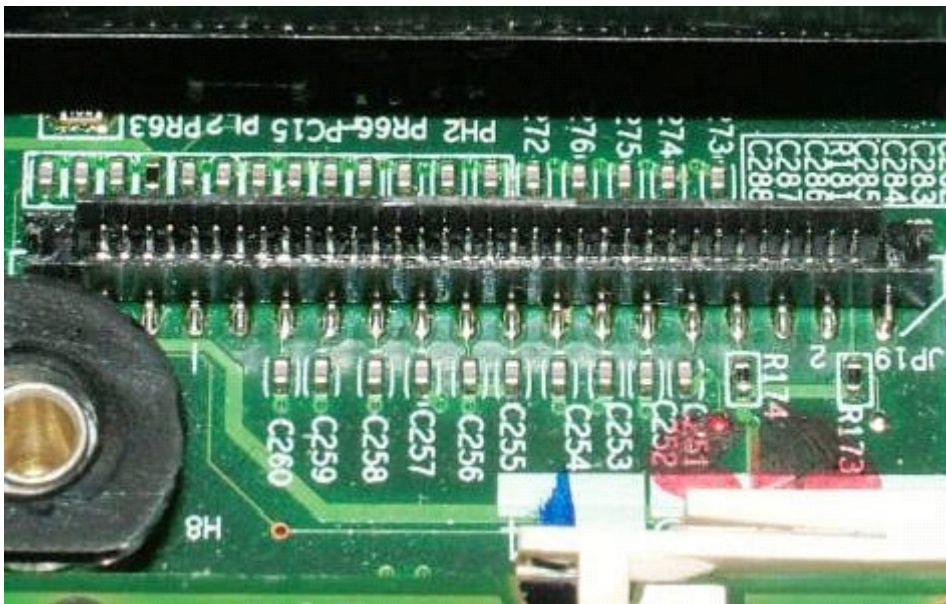


Bild 1: Defekte Tastaturanschlussbuchse



Bild 2: Gerät mit unbeschädigtem Gehäuse und Display

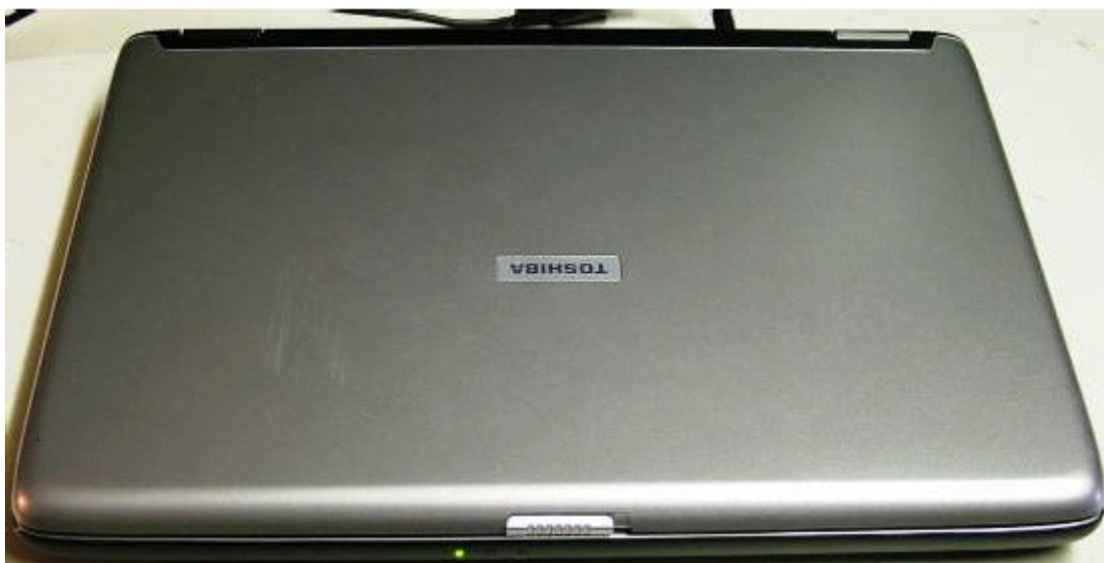


Bild 3: Gehäusedeckel mit leichten Kratzspuren